

96 年 0809 豪雨重大土砂災情速報

960809 豪雨-台南龍崎-001

現勘日期：96 年 08 月 17 日

一、災區基本資料

災區行政區域		台南縣龍崎鄉土崎村					
溪流名稱		五崁溪		所屬流域		鹽水溪	
災區土地權屬		山坡地 100%					
土石流潛勢溪流		☐ 是，溪流編號：_____ ☐ 否，臨時編號：_____ ☒ 非土石流災害					
受災地點		地標：內拷潭橋		GPS 座標		TWD67	X：185164 Y：2543321
						TWD97	X：185991 Y：2543113
保全對象	民宅建物	一般民宅：1 戶(土崎村拷潭 2 鄰 12-2 號)					
	公共設施	橋樑：內拷潭橋					
	農林用地	內拷潭橋上游側右岸之竹林。					
土石流警戒發布		—		土石流警戒基準值		—	

二、受災情形

災害發生時間		96 年 8 月 13 日 00 時		資訊來源		龍崎鄉鄉民代表林宏忠先生					
災害類型		洪水災害									
災損類型與災情描述		因連日豪雨致使五崁溪溪水暴漲，於 8 月 13 日清晨溪水沖毀內拷潭橋左岸上游側護岸約 35 公尺，護岸背填土石亦遭溪水冲刷流失，危及上方民宅(拷潭 2 鄰 12-2 號)。									
災損統計	人命/房舍/道路毀損統計	死亡	共 0 人	失蹤	共 0 人	受傷	共 0 人	房屋受損	共 0 棟	道路損毀	共 0 m
疏散避難情況		—									
既有工程設施損壞情形		內拷潭橋左岸上游側護岸遭洪水沖毀 35 公尺。									

96 年 0809 豪雨重大土砂災情速報


960809 豪雨-台南龍崎-001

現勘日期：96 年 08 月 17 日

三、災害發生原因與建議

災害發生原因	因洪水淘刷護岸基礎，致使護岸產生傾倒毀壞。
二次災害可能性	如再次遇洪水襲擊，將使該處岸坡受沖刷而崩塌，將嚴重危及上方民宅之安全。
目前處置情況	目前上方民宅住戶自行以帆布覆蓋坡面避免沖蝕，而鄉公所預計將於遭沖毀之護岸後方施打鋼軌樁以穩定岸坡。
建議緊急處置措施	建議岸坡上方住戶於颱風豪雨期間應撤離以維安全。

四、降雨組體圖

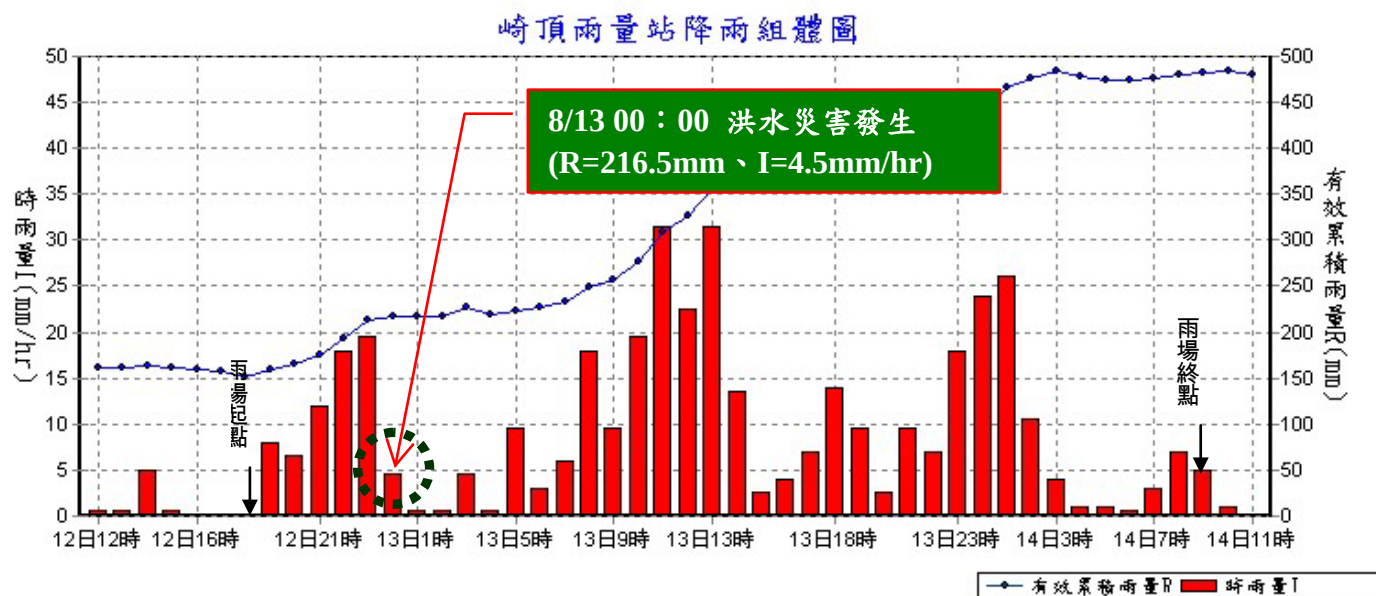

參考雨量站：台南縣龍崎鄉崎頂雨量站(測站編號：C10960)



土石流警戒基準值：—

96 年 0809 豪雨重大土砂災情速報

960809 豪雨-台南龍崎-001

現勘日期：96 年 08 月 17 日

五、災區地理位置圖

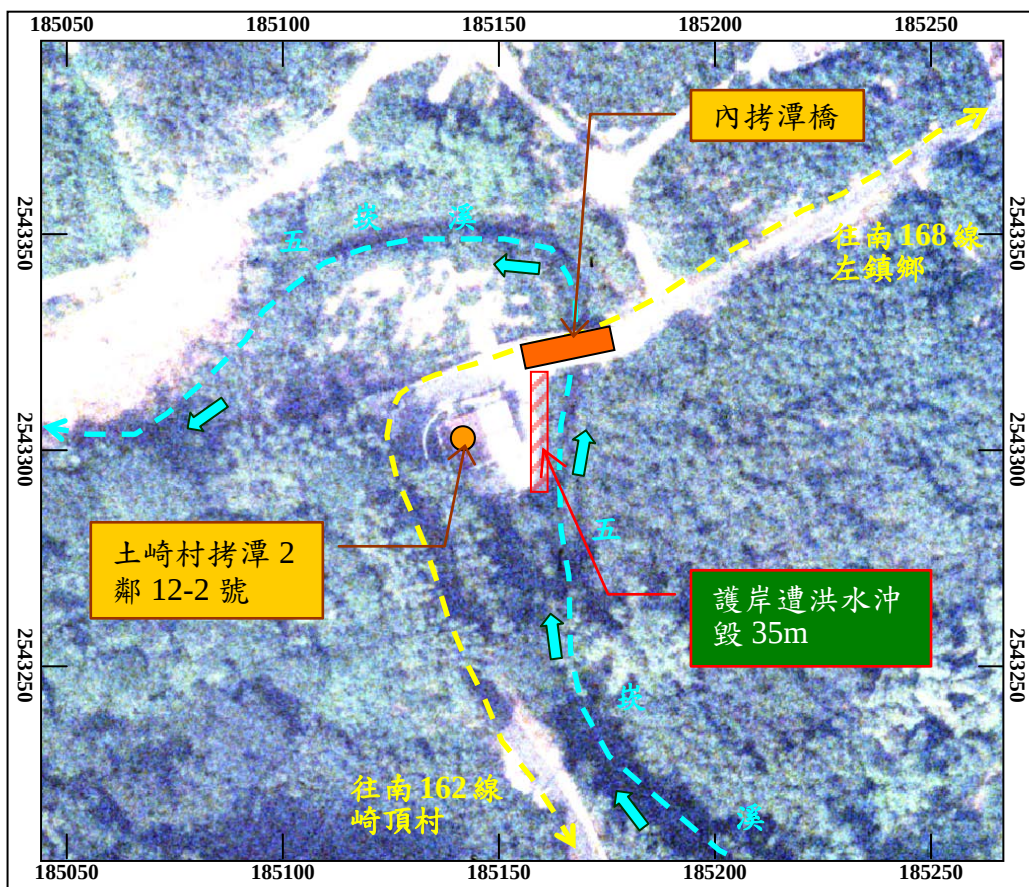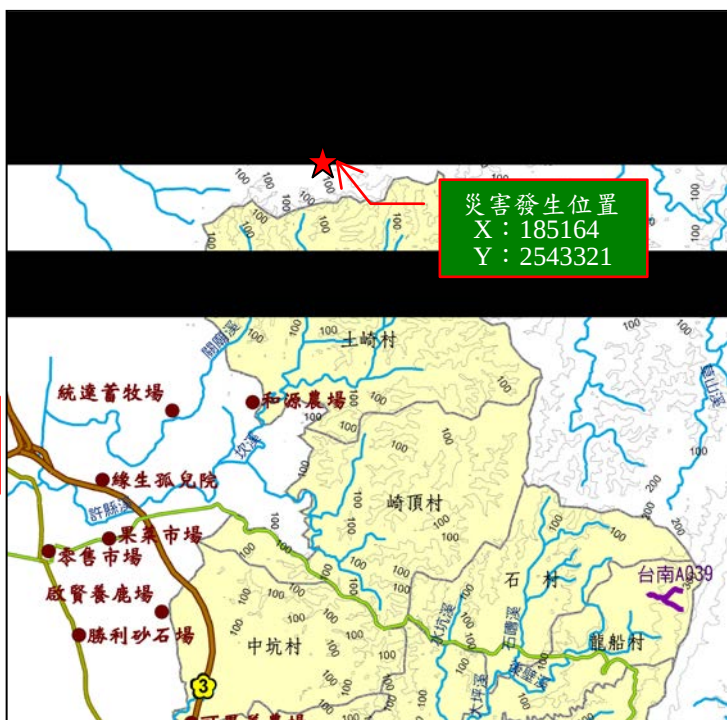

註 1：座標採 TWD67

註 2：正射影像拍攝日期為 2002 年 10 月

96 年 0809 豪雨重大土砂災情速報

960809 豪雨-台南龍崎-001

現勘日期：96 年 08 月 17 日

六、現況相片(1/1)

