臺東縣池上鄉富興村


一、災區基本資料

·											
災害案件編號			106年1011豪雨-臺東池上-001								
災區行政區域			臺東縣池上鄉富興村								
溪流名稱			山棕寮溪								
所屬流域			卑南溪流域								
土石流警戒基準值			無	參考雨	量站	關山(C0S8	山(C0S89)				
受災地點	地標:池上 帯		鄉富興村山棕寮一	GPS 坐標 TWD97		X:273465	Y: 2550724				
土石流警戒發布時間			無								
土石流警戒解除時間			無								
災害發生時間			106年10月15日05時00分 訊息來源:媒體								
現勘日期			106年10月16日								
災害類型			崩塌(山崩)、洪水								
保全對象	民宅建	崖物	無								
	公有建		無								
	公共部	没施	無								
	農林用	月地	無								
歷史災害			106 年尼莎暨海棠颱風								

二、災區地理位置






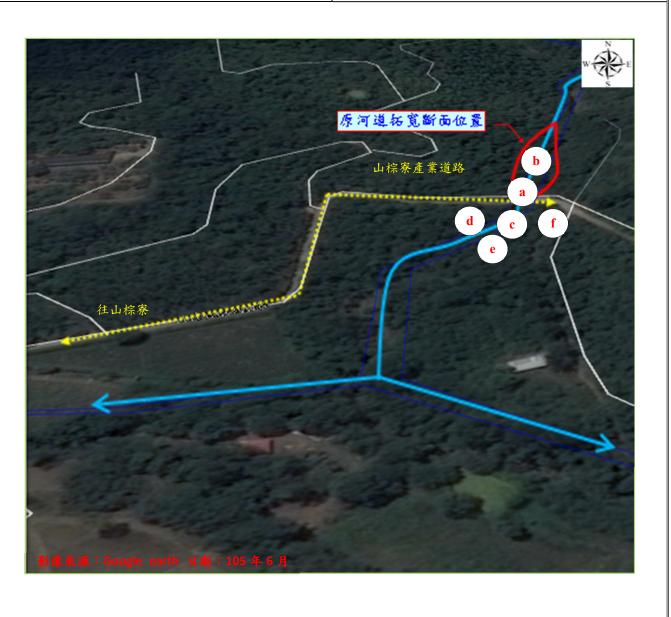


三、現況及植被情形照片



四、災區環境資料

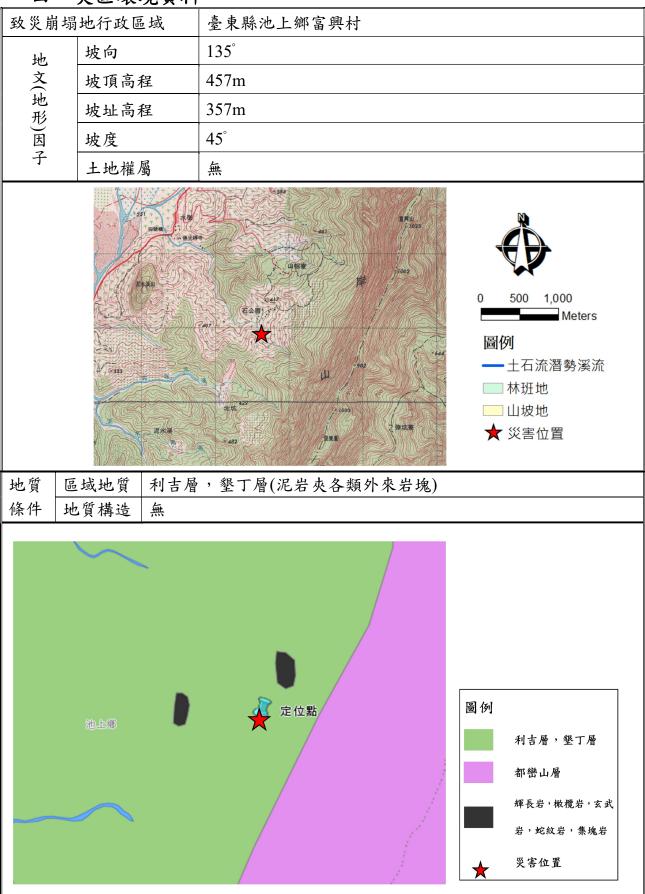


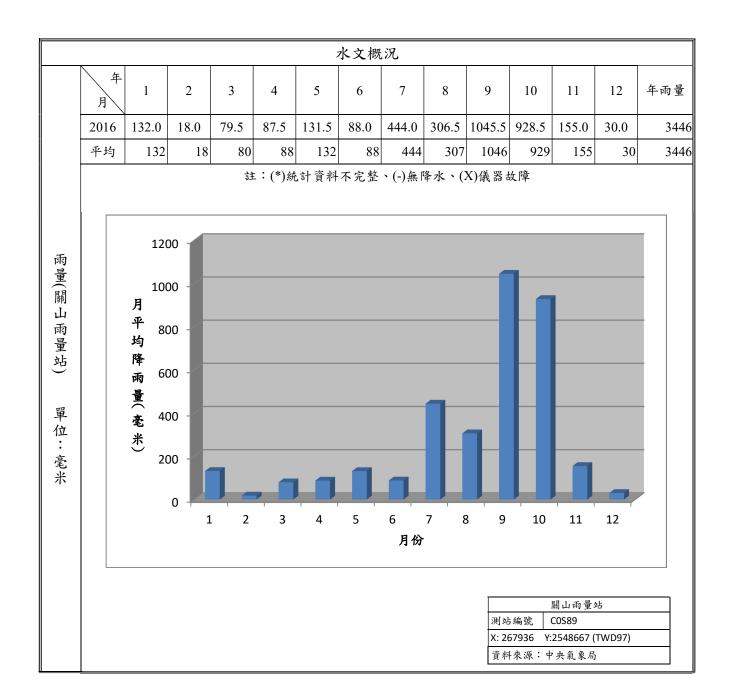

五、即時現勘調查

疏散避難情況		疏散時間:106年10月15日					正	疏散人數:3人						
		原先規劃避難處所:無						本次疏散避難何處:自行避難						
		補充說明:												
現況描述紀錄		 災情描述:受卡努颱風外圍環流連日豪大雨影響,造成池上鄉富興村山棕寮上游崩塌土砂流出。 災害規模:崩塌面積約20000平方公尺、淤積深度1公尺,寬度40公尺,長度250公尺,土砂量約10000立方公尺。 災損統計:道路(版橋)遭土砂淤埋約40公尺。 												
民宅		建物	無											
	公共	設施	無											
	人命/房 路毀損		死亡	0 人	失蹤	0 人	受傷	0人	房屋受	 授 () 棟	道路	設損	40 m
既有工程設施損壞			無											
即時處置情況			公所已派機具協助清除土砂搶通道路。											
			崩	塌地	調查	紀錄	表(前	捐塌地災	災害類型	型用))			
崩塌地臨時編號 臺東池上			E-001 GPS 坐標 X:273465 Y: 2550724(TWD97)											
崩塌機制 □道路透		邊坡崩塌 □河岸崩塌 ■河岸山腹崩塌 □源頭崩塌 □一般邊坡崩塌												
邊坡類型 □斜交り □階地点		皮 □逆向坡 ■順向坡 □水平層狀坡 崔 □崩積崖 □填方坡 □其他												
斜面坡度 □<15 度			度 □<3	0度	□30-45	度	45-60	度 [□60-75 <i>)</i>	度		>75 度		
崩塌分類		■沖蝕	□山	崩	□地滑	}								
崩塌地地質材料 利吉層,墾丁層(泥岩夾各類外來岩塊)														
地表變異情形 □龜裂		□下陷	□擠壓	□隆	起									
崩塌規模		長度 約	<u>200</u> m 寬	度約	<u>100</u> m	高度		崩塌	深 約 <u>0</u>	<u>.5</u> m	崩	塌面積	約 <u>2,00</u>	<u>0</u> m ²
保全對象區位 □崩塌區 □堆積區 ■無保全 □其他														
保全對象至上邊坡冠部水平距離 0m 保全對象至下邊坡坡趾水平距離 0m														
崩塌地周圍植被 □裸露地 ■自然林 □人造林 □草地 □其他														

六、降雨量分析

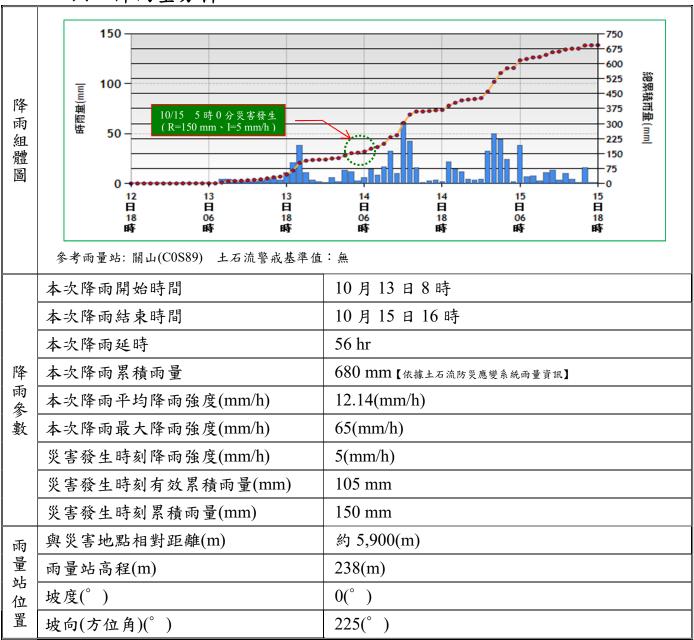

資料來源:「行政院農業委員會水土保持局土石流防災應變系統」網頁

七、災害發生原因分析與二次災害可能性

降雨條件:本次災害發生時有效降雨累積降雨量僅 105mm,惟實際上此區已連日有雨,蝕溝內之地表水流量可能較大,土壤含水量亦可能較高,導致邊坡穩定性降低。

災害發生 原因分析

地質條件:本災害地點原先可能即有岩盤較破碎之不利條件,且地層年代較 年輕,一般而言岩盤強度相對較低,故先天已具有容易致災之不利因素。

土地利用:無人為開發情形。

綜合探討:本區域地質年代相對較年輕,岩石在完整情況下強度大多不低, 本次崩塌之材料均為破碎岩塊。此外,本邊坡容易受到來自上方集水區之地 表水沖蝕,故在降雨量較大時,容易發生不穩定。

二次災害 可能性

因坡面仍有零星落石,坡面土砂仍較為鬆散,容易受降雨事件影響再次造成崩塌。建議可針對崩塌地進行坡面保護,並加強坡面排水系統,有效阻截、導排地表逕流及地下水,可有效降低邊坡災害發生之可能性。

八、既有工程設施說明

既有工程 設施情形

既有工程設施遭淤埋。