96 年 0809 豪雨重大土砂災情速報 960809 豪雨-南投埔里-001 泉雨重大土砂災情速報

現勘日期:96年08月17日

一、災區基本資料						
災區行政區域		南投縣埔里鎮蜈蚣里				
溪流名稱		墘溪	所屬流域	f屬流域 烏溪流域		
災區土地權屬		山坡地 100%				
土石流潛勢溪流		□是,溪流編號: □否,	臨時編號:	: ■非土石流災害		
必然		地標:投79線 約在投79線2.9K處右轉,可見一門牌 信箱,其號碼為鯉魚路50-1,順著農路				
		可直達受災地點		TWD97 X: 249570 Y: 265011		
保全對象	民宅建物	一般民宅:埔里鎮蜈蚣里鯉魚路 50-1 號				
	公共設施	道路:通往鯉魚路 50-1 號產業道路及投 79 線				
	農林用地	崩塌地旁之檳榔園面積約 0.5 公頃				
土石流警戒發布		一 上石流警戒基準值 —				
二、受災情形						
災害發生時間		96年8月13日07時	資訊來源	各大媒體		
災害類型		崩塌災害(地滑)				
災損類型與災情 描述		埔里鎮蜈蚣里鯉魚路 50-1 號旁之山坡地受颱風過境受西南氣流影響,日夜豪雨不斷,於8月13日早上7點發生邊坡滑動,滑動範圍約133公尺長,15公尺寬,初估約4,000立方公尺之土方滑落至一民宅旁。造成一位正在清理排水溝婦女遭受土石掩埋而死亡。				
災民宅建物		大量土石從民宅旁滑落,並未對民宅造成影響。				
	命/房舍/ 咯毀損統計	死亡共 1 人失蹤 共 0 人 受傷	共 0 人	房屋 共 0 棟 道路 共 0m		
疏散避難情況		_				
既有工程設施 損壞情形		_				

960809 豪雨-南投埔里-001

現勘日期:96年08月17日

三、災害發生原因與建議				
災害發生原因	災害地點地層屬十八重溪層,主要地質材料為板岩與薄層砂岩或粉砂岩互層。因連日大雨,雨水由層面間入滲,導致地層軟化抗滑力降低,且岩體及覆土因含水量增加使邊坡之下滑驅動力昇高,進而造成崩積土層滑動破壞。			
二次災害可能性	因大量土石堆積於邊坡,加上近日已進入颱風季節,於颱風夾帶強勢豪雨下,將使土石滑落至產業道路影響當地居民交通。			
目前處置情況	已將被掩埋婦女挖出,並清理堆積於民宅旁之土石。			
建議緊急處置措施	建議移除坡面殘留之土方,並於坡趾處設置施工快速之石籠擋土牆以暫時穩定坡腳。			

四、降雨組體圖



參考雨量站: 南投縣埔里鎮埔里雨量站(測站編號: C1L250)


土石流警戒基準值: —

960809 豪雨-南投埔里-001

現勘日期:96年08月17日

五、災區地理位置圖



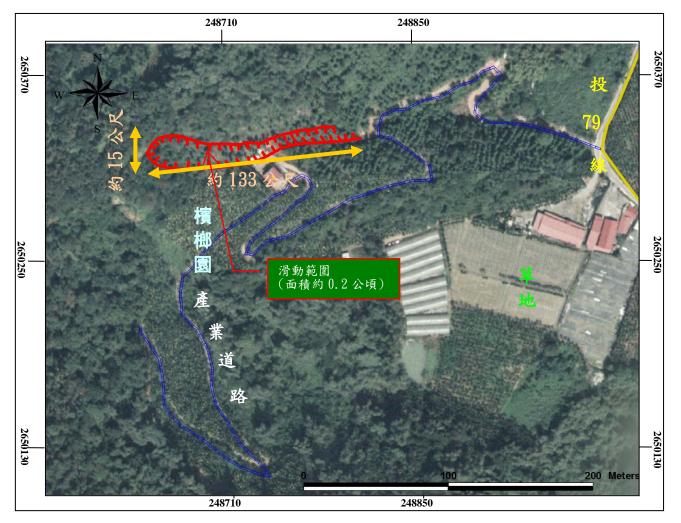

註 1:座標採 TWD67

註2:正射影像圖拍攝日期為2002年10月

960809 豪雨-南投埔里-001

現勘日期: 96 年 08 月 17 日

六、現況相片(2/1)



附錄 C-2 4/5

960809 豪雨-南投埔里-001

現勘日期:96年08月17日

六、現況相片(2/2)

