


# 104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例摘要報告

## 104 年蘇迪勒颱風

## 新 北 市—新店區廣興里

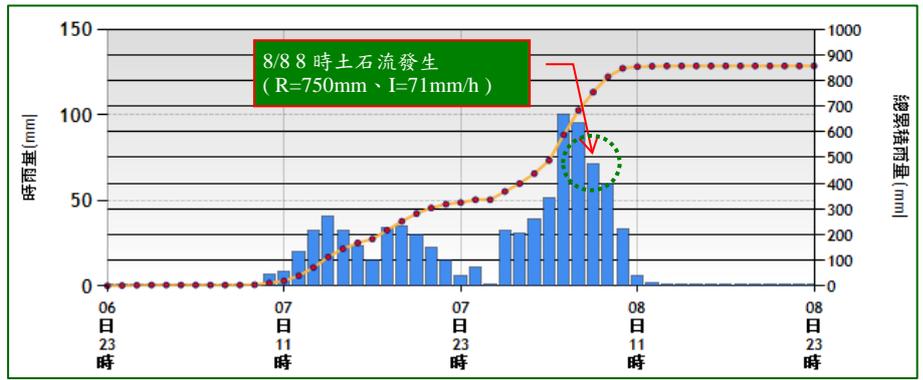

(參考雨量站：熊空山(01AG10) 土石流警戒基準值：500mm)


### 104 年蘇迪勒颱風-新北新店-013

- ❖ 災害發生位置：平廣路一段 273 號
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 8 時 0 分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：750 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：


- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，新北市新店地區降下超大豪雨，造成平廣路一段 273 號旁野溪發生土石流，沖毀該戶民宅一處倉庫，並間接波及下方之 270 號民宅。
- ✓ 災害規模：土砂堆積區域長約 100 公尺，寬約 20 公尺，面積約 2,000 平方公尺，堆積土方量約 3,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：民宅 2 戶

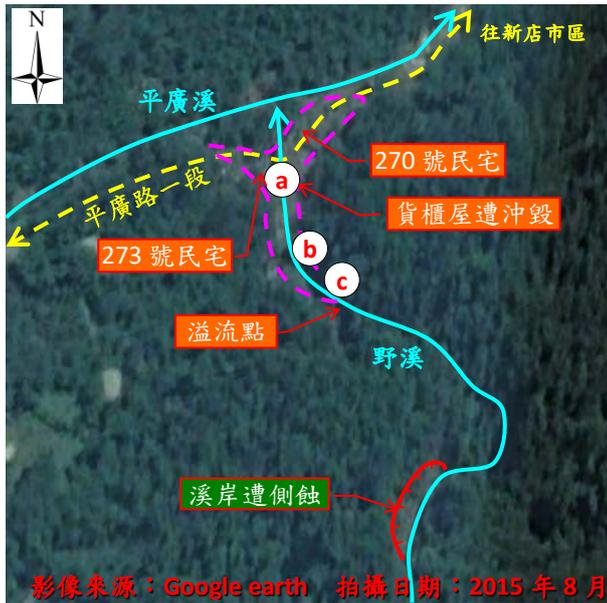

影像來源：Google earth 拍攝日期：2015 年 8 月



273 號民宅外牆遭沖破 (照片引自中興顧問社) 15-09-03

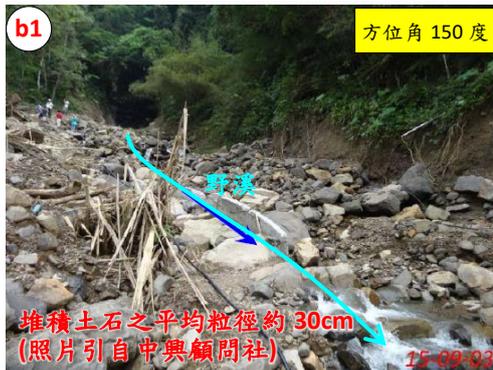

堆積土石之平均粒徑約 30cm (照片引自中興顧問社) 15-09-03



溪岸遭沖刷而裸露



溢流點為谷口，地形轉開闊處